



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2024-DAREX-0114**

Vozidlo **HYUNDAI i 30 1,6 Crdi 85**

EČV **BL691UP**

VIN **TMAH381AAKJ042674**



1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	HYUNDAI	Doložené doklady: ☒ Veľký TP ☒ Malý TP TK s platnosťou: EK s platnosťou: Pôvod vozidla: ☒ Kúpené v SR, servisná knižka Ostatné: Prvý majiteľ ☒ Počet kľúčov: 2 Možný odpočet DPH Operatívny leasing (zo SR)
Model	i 30	
Motor	1,6 Crdi	
Výkon	85 kW	
Palivo	nafta	
Rok výroby	2019	
Stav tachometra	166428 km	
Farba	Biela	
ŠPZ	BL691UP	
VIN	TMAH381AAKJ042674	
Krajina pôvodu	Slovenská republika	

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizuálna kontrola výbavy


2.1.1 Výbava štandard	Komentár
☒ Imobilizér	bez závad
☒ Centrál	funkčný
☐ Alarm	
☒ Diaľkové ovládanie	funkčné
☒ Elektrické okná: 4	funkčné
☒ Elektrické zrkadlá	funkčné
☒ Vyhrievané spätné zrkadlá	funkčné
☒ Servo	funkčné
☒ Hmlovky	funkčné
☐ LPG	
☐ Pohon 4x4	
☐ Ťažné zariadenie	
☐ Strešný nosič	
☐ Fólie	
☒ Rádio: fabrické	funkčné
☐ CD:	
☒ Prevodovka: Manuál, 6 Stupňová	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku
2.1.2 Výbava bezpečnosť	Komentár
☒ Airbag	nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
☒ Deaktivácia airbagov	
☒ ABS	nevykazuje chybu
☒ ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
☒ Isofix	
☒ Senzor tlaku v pneu	nevykazuje chybu
☐	
2.1.3 Výbava komfort	Komentár
☐ Manuálna klimatizácia	
☒ Automatická klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné

✓	Palubný počítač	funkčný
✓	Tempomat	funkčný
	Adaptívny tempomat	
	Xenónové svetlomety	
	Natáčacie svetlomety	
	Ostrekovacie svetiel	
✓	Ostrekovacie skiel	funkčné
	LED svetlomety	
	Navigačný systém	
✓	Dažďový senzor	funkčné
✓	Svetelný senzor	funkčný
✓	Automatické svietenie	funkčné
	Kožený interiér	
	El. sedadlá	
	Pamäťové sedadlá	
✓	Vyhrievané sedadlá	funkčné
✓	Parkovacie senzory	funkčné
✓	Parkovacia kamera	funkčná
✓	Hands free sada	bluetooth
✓	Multifunkčný volant	funkčný
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezklúčový štart	
	Bezklúčové otváranie dverí	
✓	Start & Stop systém	funkčný
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

Poznámky

2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec
B – Preliačenina
C – Oprava
D – Meranie, poznámka

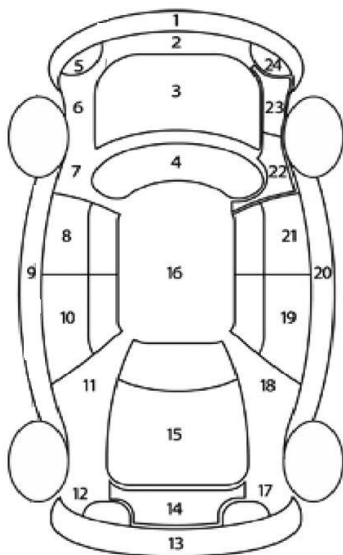

Hrúbka fabrického laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 µm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 µm a viac) aj pretmelené a prelakované (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

	A	B	C	D
1				Plast
2				
3				109
4				
5				
6				103
7				100
8				98
9				56
10				102
11				97
12				110
13				Plast
14				99
15				
16				98
17			✓	1840
18			✓	193
19				103
20				55
21				94
22				100
23				101
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém

Komentár

✓	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓	Brzdová kvapalina	v norme
✓	Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

2.3.2 Kolesá a pneumatiky

Komentár

	Zimné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	Barum 205/55 R16
✓	Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	4, 4, 4, 4
✓	Disky:	hliníkové
	Letné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	Matador 205/55 R16
✓	Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	5, 5, 5, 5
✓	Disky:	bez diskov
✓	Rezerva	
✓	Dojazdové koleso	v batožinovom priestore
	Plnohodnotné koleso	
	Sada na opravu pneumatiky	

	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		Komentár
✓	Čelné sklo	bez poškodenia
✓	Bočné sklá	bez poškodenia
✓	Zadné sklo	bez poškodenia
✓	Zrkadlá	bez poškodenia
2.3.4 Interiér		Komentár
✓	Sedačky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	bežné opotrebenie
✓	Koberce	bežné opotrebenie
✓	Strop	bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
2.3.5 Motor		Komentár
✓	Diagnostika	bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	povrchová korózia bez dier-minimálna
✓	Intercooler	bez poškodenia
✓	Voda v oleji	nezistené
✓	Olej vo vode	nezistené
✓	Nemrznúca zmes	v norme
✓	Únik oleja z motora	bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	bez viditeľného priesaku
2.3.6 Karoséria		Komentár
✓	Predná časť vozidla	v poriadku
✓	Stredná časť vozidla	v poriadku
✓	Zadná časť vozidla	v poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie
2.3.6 Podvozok		Komentár
✓	Podvozok	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

✓	Jazdné vlastnosti	v poriadku
✓	Plynulosť jazdy	v poriadku
✓	Naštartovanie	v poriadku za tepla aj za studena
✓	Zvuk motora	v poriadku
✓	Dymivosť	nezistené
✓	Voľnobeh	stabilný
✓	Prevodovka	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K.
✓	Servo riadenie	účinné
✓	Tempomat	funkčný
✓	Airbag kontrolka	zhasína samostatne-v poriadku
✓	Turbo	funkčné-zaberá v poriadku
✓	Brzdy (ABS)	v poriadku
✓	Ručná brzda	účinná
✓	Uloženie náprav	bez nadmernej vôle
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	nehlučné

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.