



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2017-DAREX-0198**

Vozidlo **TOYOTA RAV 4 2.0 TD AWD
91**

EČV **BL-597KA**

VIN **JTMBHREV40D025504**



1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	TOYOTA	Doložené doklady: ☒ Veľký TP ☒ Malý TP ☒ TK s platnosťou: 16.07.2019 ☒ EK s platnosťou: 16.07.2019 Pôvod vozidla: ☒ Kúpené v SR, servisná knižka Ostatné: ☒ Prvý majiteľ ☒ Počet kľúčov: 2 ☒ Možný odpočet DPH ☒ Operatívny leasing (zo SR)
Model	RAV 4	
Motor	2.0 TD AWD	
Výkon	91 kW	
Palivo	nafta	
Rok výroby	2015	
Stav tachometra	22370 km	
Farba	biela	
ŠPZ	BL-597KA	
VIN	JTMBHREV40D025504	
Krajina pôvodu	Slovenská republika	

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizuálna kontrola výbavy


2.1.1 Výbava štandard	Komentár
☒ Imobilizér	
☒ Centrál	
☐ Alarm	
☒ Diaľkové ovládanie	
☒ Elektrické okná: 4	
☒ Elektrické zrkadlá	
☒ Vyhrievané spätné zrkadlá	
☒ Servo	
☐ Hmlovky	
☐ LPG	
☒ Pohon 4x4	
☐ Ťažné zariadenie	
☐ Strešný nosič	
☐ Fólie	
☒ Rádio: fabrické	
☐ CD:	
☒ Prevodovka: MT, 6	
2.1.2 Výbava bezpečnosť	Komentár
☒ Airbag	
☒ Deaktivácia airbagov	
☒ ABS	
☒ ASR (TCS, ESP)	
☒ Isofix	
☒ Senzor tlaku v pneu	
☐	
2.1.3 Výbava komfort	Komentár
☒ Manuálna klimatizácia	

	Automatická klimatizácia	
✓	Palubný počítač	
	Tempomat	
	Adaptívny tempomat	
	Xenónové svetlomety	
	Natáčacie svetlomety	
	Ostrekovacie svetiel	
	Ostrekovacie skiel	
✓	LED svetlomety	
	Navigačný systém	
	Dažďový senzor	
✓	Svetelný senzor	funkčný
✓	Automatické svietenie	
	Kožený interiér	
	El. sedadlá	
	Pamäťové sedadlá	
	Vyhrievané sedadlá	
	Parkovacie senzory	
	Parkovacia kamera	
✓	Hands free sada	
✓	Multifunkčný volant	
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezklúčový štart	
	Bezklúčové otváranie dverí	
	Start & Stop systém	
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

Poznámky

2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec
B – Preliačenina
C – Oprava
D – Meranie, poznámka

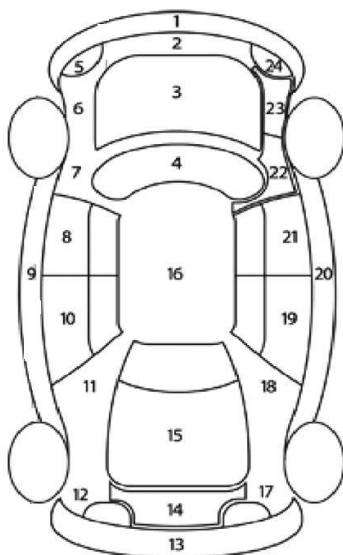

Hrúbka fabrického laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130 μm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 μm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 μm a viac) aj pretmelené a prelakované (μm = mikrometer, 1 mm = 1000 μm).

	A	B	C	D
1				
2				
3				92
4				
5				
6				95
7				91
8				96
9				47
10				89
11				94
12				88
13				
14				78
15				78
16				86
17			✓	301
18			✓	450
19			✓	685
20				51
21				94
22				81
23				92
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém

	Komentár
✓ Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓ Brzdová kvapalina	v poriadku
✓ Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

2.3.2 Kolesá a pneumatiky

	Komentár
Zimné pneumatiky	
✓ Výrobca, rozmer	
✓ Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	, , ,
✓ Disky:	žiadne
Letné pneumatiky	
✓ Výrobca, rozmer	Yokohama 225/65 R17
✓ Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	5, 5, 5, 5
✓ Disky:	plechové
Rezerva	
✓ Dojazdové koleso	
Plnohodnotné koleso	

	Sada na opravu pneumatiky	
	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		Komentár
✓	Čelné sklo	Bez poškodenia
✓	Bočné sklá	Bez poškodenia
✓	Zadné sklo	Bez poškodenia
✓	Zrkadlá	Bez poškodenia
2.3.4 Interiér		Komentár
✓	Sedačky	Bežné opotrebenie
✓	Volant	Bežné opotrebenie
✓	Radiaca páka	Bežné opotrebenie
✓	Koberce	Bežné opotrebenie
✓	Strop	Bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	Bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	Bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	Bežné opotrebenie
2.3.5 Motor		Komentár
✓	Diagnostika	Nevykazuje chybu
✓	Výfukový systém	Povrchová korózia bez dier
✓	Intercooler	Neporušený
✓	Voda v oleji	Nezistené
✓	Olej vo vode	Nezistené
✓	Nemrznúca zmes	V poriadku
✓	Únik oleja z motora	Bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	Bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	Bez viditeľného priesaku
2.3.6 Karoséria		Komentár
✓	Predná časť vozidla	V poriadku
✓	Stredná časť vozidla	V poriadku
✓	Zadná časť vozidla	V poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	Podvozok má koróziu v bežnom rozsahu k veku
2.3.6 Podvozok		Komentár
✓	Podvozok	Bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	Bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Ramená	Opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	Celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	Opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

✓	Jazdné vlastnosti	V poriadku
✓	Plynulosť jazdy	V poriadku
✓	Naštartovanie	Ľahké a bezproblémové
✓	Zvuk motora	V poriadku
✓	Dymivosť	Nezistené
✓	Voľnobeh	Stabilný
✓	Prevodovka	Rozbeh, preradenie, podradenie, spiatka O.K.
✓	Servo riadenie	Účinné
	Tempomat	
✓	Airbag kontrolka	Zhasína samostatne-v poriadku
✓	Turbo	Zaberá v poriadku
✓	Brzdy (ABS)	V poriadku
✓	Ručná brzda	Účinná
✓	Uloženie náprav	Bez nadmernej vôle
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	Nehlučné

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizuálne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.