



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2017-DAREX-0279**

Vozidlo **ŠKODA Rapid 1.6 TDI 77**

EČV **BL-781HH**

VIN **TMBAL6NH8E4033051**



1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	ŠKODA	Doložené doklady: ☒ Veľký TP ☒ Malý TP ☒ TK s platnosťou: 14.05.2018 ☒ EK s platnosťou: 14.05.2018 Pôvod vozidla: ☒ Kúpené v SR, servisná knižka Ostatné: Prvý majiteľ ☒ Počet kľúčov: 2 ☒ Možný odpočet DPH ☒ Operatívny leasing (zo SR)
Model	Rapid	
Motor	1.6 TDI	
Výkon	77 kW	
Palivo	nafta	
Rok výroby	2014	
Stav tachometra	180419 km	
Farba	Modrá	
ŠPZ	BL-781HH	
VIN	TMBAL6NH8E4033051	
Krajina pôvodu	Slovenská republika	

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizuálna kontrola výbavy


2.1.1 Výbava štandard	Komentár
☒ Imobilizér	bez závad
☒ Centrál	funkčný
☒ Alarm	nevykazuje chybu
☒ Diaľkové ovládanie	funkčné
☒ Elektrické okná: 2	funkčné
☒ Elektrické zrkadlá	funkčné
☒ Vyhrievané spätné zrkadlá	funkčné
☒ Servo	Funkčné
☒ Hmlovky	funkčné
☐ LPG	
☐ Pohon 4x4	
☐ Ťažné zariadenie	
☐ Strešný nosič	
☒ Fólie	Tónované sklá
☒ Rádio: Fabrické	funčné
☐ CD:	
☒ Prevodovka: MT, 5 Stupňová	Rozbeh, preradenie, podradenie, spiatka: v poriadku
2.1.2 Výbava bezpečnosť	Komentár
☒ Airbag	Nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
☒ Deaktivácia airbagov	
☒ ABS	nevykazuje chybu
☒ ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
☒ Isofix	
☐ Senzor tlaku v pneu	
☐	
2.1.3 Výbava komfort	Komentár
☐ Manuálna klimatizácia	
☒ Automatická klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné

✓	Palubný počítač	funkčný
✓	Tempomat	funkčný
	Adaptívny tempomat	
	Xenónové svetlomety	
	Natáčacie svetlomety	
	Ostrekovacie svetiel	
✓	Ostrekovacie skiel	funkčné
	LED svetlomety	
	Navigačný systém	
	Dažďový senzor	
	Svetelný senzor	
✓	Automatické svietenie	funkčné
	Kožený interiér	
	El. sedadlá	
	Pamäťové sedadlá	
	Vyhrievané sedadlá	
✓	Parkovacie senzory	funkčné
	Parkovacia kamera	
	Hands free sada	
✓	Multifunkčný volant	funkčný
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezklúčový štart	
	Bezklúčové otváranie dverí	
	Start & Stop systém	
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

Poznámky

2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

D – Meranie, poznámka

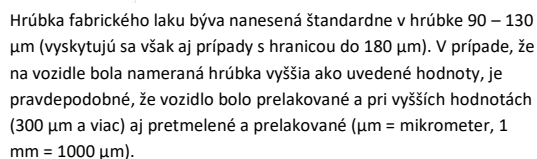

	A	B	C	D
1				
2				
3			✓	350
4				
5				
6				110
7				113
8				119
9				88
10				121
11				114
12				116
13				
14				125
15				127
16				121
17				121
18				125
19	✓	✓		118
20				100 predok/ 84 zadok
21	✓			122
22				120
23				112
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém

Komentár

✓	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓	Brzdová kvapalina	v normále
✓	Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

2.3.2 Kolesá a pneumatiky

Komentár

	Zimné pneumatiky	
✔	Výrobca, rozmer	Bridgestone 185/60 R15
✔	Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	3,5, 3,5, 5, 5
✔	Disky:	plechové
	Letné pneumatiky	
✔	Výrobca, rozmer	Dunlop 185/60 R15
✔	Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	3, 3, 3, 3
✔	Disky:	hliníkové
✔	Rezerva	
✔	Dojazdové koleso	V batožinovom priestore
✔	Plnohodnotné koleso	V batožinovom priestore
✔	Sada na opravu pneumatiky	V batožinovom priestore

✓	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		Komentár
✓	Čelné sklo	Bez poškodenia
✓	Bočné sklá	Bez poškodenia
✓	Zadné sklo	Bez poškodenia
✓	Zrkadlá	Bez poškodenia
2.3.4 Interiér		Komentár
✓	Sedačky	Bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	Bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	Bežné opotrebenie
✓	Koberce	Bežné opotrebenie
✓	Strop	Bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	Bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	Bežné opotrebeniepalubná doska mierne doskrabaná v pravom rohu pri skle
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	Bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
2.3.5 Motor		Komentár
✓	Diagnostika	Bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	Povrchová korózia bez dier-minimálna
✓	Intercooler	Bez poškodenia
✓	Voda v oleji	Nezistené
✓	Olej vo vode	Nezistené
✓	Nemrznúca zmes	V norme
✓	Únik oleja z motora	Bez viditeľného priesaku, chýba horný kryt motora
✓	Únik oleja z prevodovky	Bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	Bez viditeľného priesaku
2.3.6 Karoséria		Komentár
✓	Predná časť vozidla	V poriadku
✓	Stredná časť vozidla	V poriadku
✓	Zadná časť vozidla	V poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	Podvozok má koróziu v bežnom rozsahu k veku
2.3.6 Podvozok		Komentár
✓	Podvozok	Bežné opotrebenie bez mechanických poškodení, netesnosť LZ tlmiča
✓	Nápravy	Bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	Opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	Celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	Opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

✓	Jazdné vlastnosti	V poriadku
✓	Plynulosť jazdy	V poriadku
✓	Naštartovanie	V poriadku za tepla aj za studena
✓	Zvuk motora	V poriadku
✓	Dymivosť	Nezistené
✓	Voľnobeh	Stabilný
✓	Prevodovka	Rozbeh, preradenie, podradenie, spiatka O.K.
✓	Servo riadenie	Účinné
✓	Tempomat	Funkčný
✓	Airbag kontrolka	Zhasína samostatne-v poriadku
✓	Turbo	Funkčné-zaberá v poriadku
✓	Brzdy (ABS)	V poriadku
✓	Ručná brzda	Účinná
✓	Uloženie náprav	Bez nadmernej vôle
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	Nehlučné

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- 2ks zimných pneumatík na FE diskoch + 2 ks FE diskov neobutých A stĺpik P strana: 102, 95, 87 A stĺpik L strana: 89, 78, 84

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizuálne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.