



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2017-DAREX-0325**

Vozidlo **ŠKODA Superb 2.0 TDI
Elegance 103**

EČV **BL-554IL**

VIN **TMBJE93TXF9026402**



1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	ŠKODA	Doložené doklady: ☒ Veľký TP ☒ Malý TP ☒ TK s platnosťou: 12.11.2018 ☒ EK s platnosťou: 12.11.2018 Pôvod vozidla: ☒ Kúpené v SR, elekt. servisná história Ostatné: Prvý majiteľ ☒ Počet kľúčov: 2 ☒ Možný odpočet DPH ☒ Operatívny leasing (zo SR)
Model	Superb	
Motor	2.0 TDI Elegance	
Výkon	103 kW	
Palivo	nafta	
Rok výroby	2014	
Stav tachometra	192397 km	
Farba	Biela	
ŠPZ	BL-554IL	
VIN	TMBJE93TXF9026402	
Krajina pôvodu	Slovenská republika	

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizuálna kontrola výbavy


2.1.1 Výbava štandard		Komentár
☒	Imobilizér	bez závad
☒	Centrál	funkčný
	Alarm	
☒	Diaľkové ovládanie	funkčné
☒	Elektrické okná: 4	funkčné
☒	Elektrické zrkadlá	funkčné
☒	Vyhrievané spätné zrkadlá	funkčné
☒	Servo	funkčné
☒	Hmlovky	funkčné
	LPG	
	Pohon 4x4	
	Ťažné zariadenie	
☒	Strešný nosič	
☒	Fólie	s certifikátom
☒	Rádio: fabrické	funkčné
	CD:	
☒	Prevodovka: MT, 6 Stupňová	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku
2.1.2 Výbava bezpečnosť		Komentár
☒	Airbag	nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
☒	Deaktivácia airbagov	
☒	ABS	nevykazuje chybu
☒	ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
☒	Isofix	
☒	Senzor tlaku v pneu	nevykazuje chybu
2.1.3 Výbava komfort		Komentár
	Manuálna klimatizácia	

✓	Automatická klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné
✓	Palubný počítač	funkčný
✓	Tempomat	funkčný
	Adaptívny tempomat	
✓	Xenónové svetlomety	funkčné
✓	Natáčacie svetlomety	prisvecovanie do zákruty
✓	Ostrekovacie svetiel	funkčné
✓	Ostrekovacie skiel	funkčné
✓	LED svetlomety	funkčné
✓	Navigačný systém	funkčné
✓	Dažďový senzor	funkčné
✓	Svetelný senzor	funkčný
✓	Automatické svietenie	funkčné
	Kožený interiér	
✓	El. sedadlá	funkčné
✓	Pamäťové sedadlá	funkčné
✓	Vyhrievané sedadlá	funkčné
✓	Parkovacie senzory	funkčné
	Parkovacia kamera	
✓	Hands free sada	bluetooth
✓	Multifunkčný volant	funkčný
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezklúčový štart	
	Bezklúčové otváranie dverí	
✓	Start & Stop systém	funkčný
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
✓	El. ovládanie kufra	funkčná

Poznámky

2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec
B – Preliačenina
C – Oprava
D – Meranie, poznámka

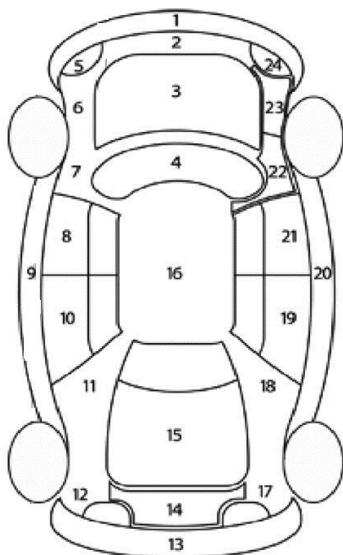

Hrúbka fabrického laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 µm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 µm a viac) aj pretmelené a prelakované (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

	A	B	C	D
1	✓			
2				
3				135
4				
5				
6				115
7				126
8				120
9				84
10		✓		125
11				123
12				117
13	✓			
14				118
15				
16				124
17				120
18	✓			126
19				126
20				85
21				126
22				130
23				125
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém

	Komentár
✓ Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓ Brzdová kvapalina	v norme
✓ Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

2.3.2 Kolesá a pneumatiky

	Komentár
Zimné pneumatiky	
✓ Výrobca, rozmer	Continental/ Nokian 205/55 R16
✓ Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	4, 4, 3.5, 5.5
✓ Disky:	plechové
Letné pneumatiky	
✓ Výrobca, rozmer	Fulda 225/45 R17
✓ Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	4, 4, 5, 5
✓ Disky:	hliníkové
✓ Rezerva	
Dojazdové koleso	
✓ Plnohodnotné koleso	v batožinovom priestore

	Sada na opravu pneumatiky	
	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		Komentár
✓	Čelné sklo	bez poškodenia
✓	Bočné sklá	bez poškodenia
✓	Zadné sklo	bez poškodenia
✓	Zrkadlá	bez poškodenia
2.3.4 Interiér		Komentár
✓	Sedačky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	bežné opotrebenie
✓	Koberce	bežné opotrebenie
✓	Strop	bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
2.3.5 Motor		Komentár
✓	Diagnostika	bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	povrchová korózia bez dier-minimálna
✓	Intercooler	bez poškodenia
✓	Voda v oleji	nezistené
✓	Olej vo vode	nezistené
✓	Nemrznúca zmes	v norme
✓	Únik oleja z motora	bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	bez viditeľného priesaku
2.3.6 Karoséria		Komentár
✓	Predná časť vozidla	v poriadku
✓	Stredná časť vozidla	v poriadku
✓	Zadná časť vozidla	v poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	primerane k veku a nájazdu
2.3.6 Podvozok		Komentár
✓	Podvozok	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

✓	Jazdné vlastnosti	v poriadku
✓	Plynulosť jazdy	v poriadku
✓	Naštartovanie	v poriadku za tepla aj za studena
✓	Zvuk motora	v poriadku
✓	Dymivosť	nezistené
✓	Voľnobeh	stabilný
✓	Prevodovka	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatka O.K.
✓	Servo riadenie	účinné
✓	Tempomat	funkčný
✓	Airbag kontrolka	zhasína samostatne-v poriadku
✓	Turbo	funkčné-zaberá v poriadku
✓	Brzdy (ABS)	v poriadku
✓	Ručná brzda	účinná
✓	Uloženie náprav	bez nadmernej vôle
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	nehlučné

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

3 ks zimných pneumatík sú rovnaké aj s diskom, štvrtá je iná + disk je iný Doraz LZ tlmiča sa začína trhať

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.