



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2022-DAREX-0126**

Vozidlo **VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI
110**

EČV

VIN **WVWZZZ3CZFE436788**



1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	VOLKSWAGEN	Doložené doklady: ☒ Veľký TP ☒ Malý TP TK s platnosťou: EK s platnosťou: Pôvod vozidla: ☒ Pôvod mimo SR, serv.knižka Ostatné: Prvý majiteľ ☒ Počet kľúčov: 2 Možný odpočet DPH Operatívny leasing (zo SR)
Model	Passat	
Motor	2.0 TDI	
Výkon	110 kW	
Palivo	nafta	
Rok výroby	2015	
Stav tachometra	159740 km	
Farba	čierna	
ŠPZ		
VIN	WVWZZZ3CZFE436788	
Krajina pôvodu	zahraničie	

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizuálna kontrola výbavy

2.1.1 Výbava štandard		Komentár
☒	Imobilizér	bez závad
☒	Centrál	funkčný
	Alarm	
☒	Dialkové ovládanie	funkčné
☒	Elektrické okná: 4	funkčné
☒	Elektrické zrkadlá	funkčné
☒	Vyhrievané spätné zrkadlá	funkčné
☒	Servo	funkčné
☒	Hmlovky	funkčné
	LPG	
	Pohon 4x4	
	Ťažné zariadenie	
	Strešný nosič	
☒	Fólie	s certifikátom
☒	Rádio: fabrické	funkčné
	CD:	
☒	Prevodovka: automat, 6 Stupňová	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku
2.1.2 Výbava bezpečnosť		Komentár
☒	Airbag	nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
☒	Deaktivácia airbagov	
☒	ABS	nevykazuje chybu
☒	ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
☒	Isofix	
☒	Senzor tlaku v pneu	nevykazuje chybu
2.1.3 Výbava komfort		Komentár
	Manuálna klimatizácia	

✓	Automatická klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné
✓	Palubný počítač	funkčný
	Tempomat	
✓	Adaptívny tempomat	funkčný
	Xenónové svetlomety	
	Natáčacie svetlomety	
	Ostrekovacie svetiel	
	Ostrekovacie skiel	
	LED svetlomety	
✓	Navigačný systém	funkčné
✓	Dažďový senzor	funkčné
✓	Svetelný senzor	funkčný
✓	Automatické svietenie	funkčné
	Kožený interiér	
✓	El. sedadlá	funkčné
	Pamäťové sedadlá	
✓	Vyhrievané sedadlá	funkčné
✓	Parkovacie senzory	funkčné
✓	Parkovacia kamera	funkčná
✓	Hands free sada	bluetooth
✓	Multifunkčný volant	funkčný
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
✓	Bezklúčový štart	funkčný
	Bezklúčové otváranie dverí	
✓	Start & Stop systém	funkčný
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

Poznámky


2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec

B – Preliačenina

C – Oprava

D – Meranie, poznámka

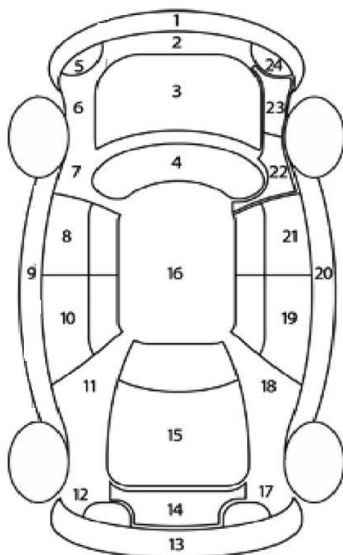

Hrúbka fabrického laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 µm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 µm a viac) aj pretmelené a prelakované (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

	A	B	C	D
1				
2				
3				289
4				
5				
6				96
7				104
8				320
9				960
10				85
11				235
12				2960
13				
14				91
15				
16				106
17				194
18				114
19				169
20				48
21				100
22				111
23				201
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém

Komentár

✓	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓	Brzdová kvapalina	v normále
✓	Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

2.3.2 Kolesá a pneumatiky

Komentár

	Zimné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	
✓	Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	, , ,
✓	Disky:	
	Letné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	Michelin 215/60 R16
✓	Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	4, 4, 4, 4
✓	Disky:	hliníkové
✓	Rezerva	
	Dojazdové koleso	
	Plnohodnotné koleso	

✓	Sada na opravu pneumatiky	v batožinovom priestore
	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		Komentár
✓	Čelné sklo	bez poškodenia
✓	Bočné sklá	bez poškodenia
✓	Zadné sklo	bez poškodenia
✓	Zrkadlá	bez poškodenia
2.3.4 Interiér		Komentár
✓	Sedačky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	bežné opotrebenie
✓	Koberce	bežné opotrebenie
✓	Strop	bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
2.3.5 Motor		Komentár
✓	Diagnostika	bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	povrchová korózia bez dier-minimálna
✓	Intercooler	bez poškodenia
✓	Voda v oleji	nezistené
✓	Olej vo vode	nezistené
✓	Nemrznúca zmes	v norme
✓	Únik oleja z motora	bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	bez viditeľného priesaku
2.3.6 Karoséria		Komentár
✓	Predná časť vozidla	v poriadku
✓	Stredná časť vozidla	v poriadku
✓	Zadná časť vozidla	v poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie
2.3.6 Podvozok		Komentár
✓	Podvozok	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

✓	Jazdné vlastnosti	v poriadku
✓	Plynulosť jazdy	v poriadku
✓	Naštartovanie	v poriadku za tepla aj za studena
✓	Zvuk motora	v poriadku
✓	Dymivosť	nezistené
✓	Voľnobeh	stabilný
✓	Prevodovka	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K.
✓	Servo riadenie	účinné
✓	Tempomat	funkčný
✓	Airbag kontrolka	zhasína samostatne-v poriadku
✓	Turbo	funkčné-zaberá v poriadku
✓	Brzdy (ABS)	v poriadku
✓	Ručná brzda	účinná
✓	Uloženie náprav	bez nadmernej vôle
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	nehlučné

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.