



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2022-DAREX-0154**

Vozidlo **MAZDA 3 2,2 D 110**

EČV

VIN **JMZBM642611324032**



1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	MAZDA	Doložené doklady: ☒ Veľký TP ☒ Malý TP TK s platnosťou: EK s platnosťou: Pôvod vozidla: ☒ Pôvod mimo SR Ostatné: Prvý majiteľ ☒ Počet kľúčov: 2 Možný odpočet DPH Operatívny leasing (zo SR)
Model	3	
Motor	2,2 D	
Výkon	110 kW	
Palivo	nafta	
Rok výroby	2016	
Stav tachometra	64660 km	
Farba	červená	
ŠPZ		
VIN	JMZBM642611324032	
Krajina pôvodu	zahraničie	

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizuálna kontrola výbavy

2.1.1 Výbava štandard	Komentár
☒ Imobilizér	bez závad
☒ Centrál	funkčný
Alarm	
☒ Diaľkové ovládanie	funkčné
☒ Elektrické okná: 4	funkčné
☒ Elektrické zrkadlá	nefunkčné sklápanie ľavého spätného zrkadla
Vyhrievané spätné zrkadlá	
☒ Servo	funkčné
☒ Hmlovky	funkčné
LPG	
Pohon 4x4	
Ťažné zariadenie	
Strešný nosič	
Fólie	
☒ Rádio: fabrické	funkčné
CD:	
☒ Prevodovka: manuál, 6 Stupňová	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku
2.1.2 Výbava bezpečnosť	Komentár
☒ Airbag	nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
☒ Deaktivácia airbagov	
☒ ABS	nevykazuje chybu
☒ ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
☒ Isofix	
☒ Senzor tlaku v pneu	nevykazuje chybu
2.1.3 Výbava komfort	Komentár
Manuálna klimatizácia	
☒ Automatická klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné


✓	Palubný počítač	funkčný
	Tempomat	
✓	Adaptívny tempomat	funkčný
✓	Xenónové svetlomety	funkčné
	Natáčacie svetlomety	
✓	Ostrekovacie svetiel	funkčné
	Ostrekovacie skiel	
	LED svetlomety	
✓	Navigačný systém	funkčné
✓	Dažďový senzor	funkčné
✓	Svetelný senzor	funkčný
✓	Automatické svietenie	funkčné
✓	Kožený interiér	mechanicky nepoškodený-bežné opotrebenie užívaním
✓	El. sedadlá	funkčné
	Pamäťové sedadlá	
✓	Vyhrievané sedadlá	funkčné
✓	Parkovacie senzory	funkčné
✓	Parkovacia kamera	funkčná
✓	Hands free sada	bluetooth
✓	Multifunkčný volant	funkčný
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
✓	Bezklúčový štart	funkčný
✓	Bezklúčové otváranie dverí	funkčné
	Start & Stop systém	
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

Poznámky

2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

B – Preliáčenina

D – Meranie, poznámka

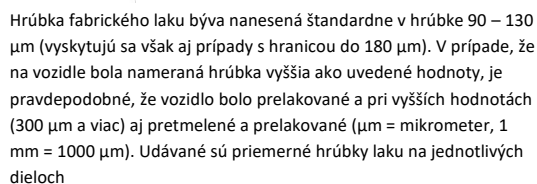

	A	B	C	D
1				
2				
3				75
4				
5				
6				302
7				99
8				354
9				40
10				90
11				80
12				102
13				
14				80
15				
16				72
17				89
18				83
19				92
20				33
21				98
22				88
23				82
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém

Komentár

✓	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓	Brzdová kvapalina	v normále
✓	Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

2.3.2 Kolesá a pneumatiky

Komentár

	Zimné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	Dunlop 205/60 R16
✓	Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	8, 8, 8, 8
✓	Disky:	hliníkové
	Letné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	Dunlop 215/45 R18
✓	Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	5, 5, 5, 5
✓	Disky:	hliníkové
✓	Rezerva	
	Dojazdové koleso	
	Plnohodnotné koleso	
✓	Sada na opravu pneumatiky	v batožinovom priestore

	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		Komentár
✓	Čelné sklo	bez poškodenia
✓	Bočné sklá	bez poškodenia
✓	Zadné sklo	bez poškodenia
✓	Zrkadlá	bez poškodenia
2.3.4 Interiér		Komentár
✓	Sedačky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	bežné opotrebenie
✓	Koberce	bežné opotrebenie
✓	Strop	bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
2.3.5 Motor		Komentár
✓	Diagnostika	bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	povrchová korózia bez dier-minimálna
✓	Intercooler	bez poškodenia
✓	Voda v oleji	nezistené
✓	Olej vo vode	nezistené
✓	Nemrznúca zmes	v norme
✓	Únik oleja z motora	bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	bez viditeľného priesaku
2.3.6 Karoséria		Komentár
✓	Predná časť vozidla	v poriadku
✓	Stredná časť vozidla	v poriadku
✓	Zadná časť vozidla	v poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie
2.3.6 Podvozok		Komentár
✓	Podvozok	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

✓	Jazdné vlastnosti	v poriadku
✓	Plynulosť jazdy	v poriadku
✓	Naštartovanie	v poriadku za tepla aj za studena
✓	Zvuk motora	v poriadku
✓	Dymivosť	nezistené
✓	Voľnobeh	stabilný
✓	Prevodovka	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K.
✓	Servo riadenie	účinné
	Tempomat	
✓	Airbag kontrolka	zhasína samostatne-v poriadku
	Turbo	
✓	Brzdy (ABS)	v poriadku
✓	Ručná brzda	účinná
✓	Uloženie náprav	bez nadmernej vôle
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	nehlučné

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.